



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO LOGÍSTICO
DIRETORIA DE ABASTECIMENTO

DIRETORIA DE ABASTECIMENTO	EMISSÃO: <u>03</u> de julho de 2018
SAPATO TIPO TÊNIS PRETO (ERRATA)	ERRATA DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Nr 44/2018 – DAbst

1. ERRATA

1.1. No item 4.8.4 Solado, onde se lê:

“...O spring no bico deverá ser de (29 ± 1) mm e o chanfro no salto deverá ser de (7 ± 1) mm, ambos para numeração 40, correndo escala normal para as demais numerações (figuras 3 e 4)...”

Leia-se:

O spring no bico deverá ser **no mínimo de 29 mm** e o chanfro no salto deverá ser **no mínimo 7 mm**, ambos para numeração 40, correndo escala normal para as demais numerações (figuras 3 e 4).

1.2. No item 4.8.6 Solado, onde se lê:

“A medida da largura total do enfranque deverá corresponder a (72 ± 2) % da largura total da região mais larga do solado (região da planta) e (92 ± 2) % da largura total na região do salto (figura 4)...”

Leia-se:

A medida da largura total do enfranque deverá corresponder a **no mínimo 72 %** da largura total da região mais larga do solado (região da planta) e **92%** da largura total na região do salto, **no mínimo** (figura 4).

1.3. Na Tabela 4 – Dimensões, onde se lê:

COMPONENTES	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Espessura (mm)	OBSERVAÇÃO
Base ou Gáspea	--	--	3,5	Tolerância de 0,1 mm
Biqueira, traseiro, puxador e demais peças complementares do cabedal externo	--	--	1,4	Tolerância de 0,1 mm
Forro do traseiro e da lingüeta	--	--	4,0	Tolerância de 0,1 mm
Espuma do colarinho	--	--	10	Tolerância de 1 mm

Errata a Especificação Técnica nº 44/2018 – DAbst de 23 JAN 18 – Sapato tipo tênis preto

Palavras chave: Errata e Sapato tipo tênis preto.

Propriedade do Exército Brasileiro

<i>Linha para costura</i>	--	--	--	<i>N.º comercial 40</i>
<i>Contraforte</i>	--	--	1,2	Tolerância de 0,1 mm
<i>Couraça</i>	--	--	0.9	Tolerância de 0,1 mm
<i>Fita de reforço</i>	--	15,0	0,2	<i>A fita de reforço deverá ser aplicada na área da peça onde estão os perfuros para passagem do atacador</i>
<i>Palmilha de montagem</i>	--	--	2,0	Tolerância de 0,1 mm
<i>Palmilha interna (sobrepalmilha)</i>	--	--	Mínimo 4,0 mm	--
<i>Atacador</i>	--	--	Diâmetro de 3,5 mm	Tolerância de 0,1 mm
<i>Entressola em EVA</i>	--	--	Medida na região da planta: (20 ± 2)mm Medida na região do salto: (30 ± 2) mm	Tolerância de 0,2 mm
<i>Soleta em SBR</i>	--	--	3,5	Tolerância de 0,1 mm

”

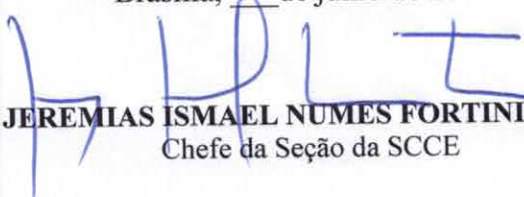
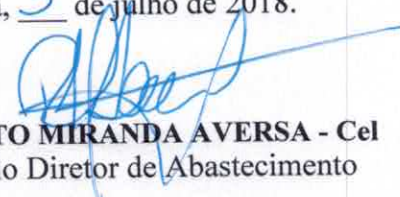
Leia-se:

COMPONENTES	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Espessura (mm)	OBSERVAÇÃO
Base ou Gáspea	--	--	3,5	Mínimo
Biqueira, traseiro, puxador e demais peças complementares do cabedal externo	--	--	1,4	Mínimo
Forro do traseiro e da lingüeta	--	--	4,0	Mínimo
Espuma do colarinho	--	--	10	Mínimo
Linha para costura	--	--	--	N.º comercial 40
Contraforte	--	--	1,2	Mínimo
Couraça	--	--	0.9	Mínimo
Fita de reforço	--	15,0	0,2	A fita de reforço deverá ser aplicada na área da peça onde estão os perfuros para passagem do atacador
Palmilha de montagem	--	--	2,0	Mínimo
Palmilha interna (sobrepalmilha)	--	--	Mínimo 4,0 mm	--

Atacador	--	--	Diâmetro de 3,5 mm	Mínimo
Entressola em EVA	--	--	Medida na região da planta: (20 ± 2)mm Medida na região do salto: (30 ± 2) mm	Mínimo
Soleta em SBR	--	--	3,5	Mínimo

2. ATO DE APROVAÇÃO

Aprovo a Errata da Especificação Técnica Nr 44/2018- D Abst, Sapato tipo tênis preto.

Errata da Especificação Técnica Nr 44/2018- D Abst, Sapato tipo tênis preto.	ATO DE APROVAÇÃO
Brasília, <u>3</u> de julho de 2018.  JEREMIAS ISMAEL NUMES FORTINI - Maj Chefe da Seção da SCCE	Brasília, <u>3</u> de julho de 2018.  ROBERTO MIRANDA AVERSA - Cel Rsp pelo Diretor de Abastecimento